

## PL

- **Automatyczne wyłączenie** nastąpi jeśli waga będzie nie używana przez 2 minuty.
  - Waga może być wyłączona ręcznie, naciśkając przycisk **ON/OFF**.
  - **LO** jest wskaźnik niskiego poziomu baterii.
- Err** jest wskaźnik przeciążenia – pojawi się na wyświetlaczu jeśli zostanie przekroczony maksymalny dopuszczalny ciężar – w tym wypadku należy niezwłocznie usunąć ciężar z wagi, aby nie uszkodzić mechanizmu.

### BATERIA

- Źródło energii: bateria 1x 3 V CR2032 lithium battery.

Pojemność: 500 g

Tolerancja: 0,1 g

### WYKORZYSTANIE

- Wagę położyć na stabilnej i prostej powierzchni. Naciśnij przycisk **ON/OFF** i oczekaj, aż na wyświetlaczu pojawi się „**0,0**”.
- Do ustawienia wymaganej jednostki pomiarowej naciśnij funkcję **UNIT**, dopóki nie zostanie wybrana wymagana jednostka pomiarowa. Tą można zmieniać nawet w trakcie samego ważenia.
- **Funkcja ZERO oraz TARE** – Funkcje te stosuje się, gdy chcesz kolejno ważyć większą ilość materiałów, bez usuwania materiału z wagi. Najpierw położyć pierwsze obciążenie na powierzchnię ważenia, zerknij na zwoząną masę. Naciśnij przycisk **Z/T** do wyzerowania wyświetlacza, na wyświetlaczu pojawi się „**0,0**” przed dalszym ważeniem.

### Funkcja Wyzerowania ZERO

Jeżeli suma ogólna mas wszystkich ważonych materiałów przekracza 4 % maksymalnej pojemności wagi (tj. 20 gram), na wyświetlaczu pojawi się „**0,0 g**” za każdym razem, kiedy naciśniesz przycisk **Z/T**. Na wyświetlaczu w lewym górnym narożu pojawi się ikonka „**O**”, która wskazuje, że funkcja zerowania jest aktywna. Maksymalna pojemność wagi pozostaje bez zmian.

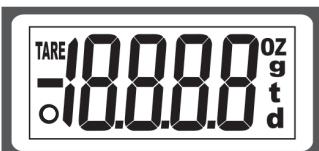
### Funkcja Tara TARE

Jeżeli suma ogólna mas wszystkich ważonych materiałów przekracza 4 % maksymalnej pojemności wagi (tj. 20 gram), na wyświetlaczu pojawi się „**0,0 g**” za każdym razem, kiedy naciśniesz przycisk **Z/T**. Na wyświetlaczu w lewym górnym narożu pojawi się ikonka „**TARE**”, która wskazuje, że funkcja tara jest aktywna. Maksymalna pojemność wagi zostaje obniżona o całkowitą już umieszczoną masę materiału.

- Wagę czyść lekko nawilżoną szmatką. Wagi nie myj wodą, nie zanurzaj jej do wody. Wagi przechowuj w poziomym położeniu.

### LCD displej

- TARE** : tara  
tara  
tara  
— : negativní hodnota  
negativna hodnota  
wartość ujemna  
**O** : nulování  
nulovanie  
zerowanie



- OZ** : unce  
unce  
**g** : gramy  
**t** : trojská unce (ozt)  
trojska unce  
uncia troy  
**d** : pennyweight (dwt)

Výrobce/výroba:  
Zhongshan Camry Electronic CO., LTD  
Baishawan Industrial Park, Qiwian Road East, East District, Zhongshan, Guangdong, China  
Dovozce/dovozca: VELKOOBCHOD ORION, spol. s r.o.,  
Nedošín 132, 570 01 Litomyšl.  
Distributor/distribútor: Orion Trade s.r.o.,  
Pezincká cesta 30, 903 01 Seneč.  
TYP: EHA251 / EAN: 8592381084042

[www.oriondomacipotreby.cz](http://www.oriondomacipotreby.cz)



- **Automatické vypnutí** – po 2 min. nečinnosti se váha automaticky sama vypne.
- Váhu je možné manuálne vypnúť i zapnúť pomocou tlačítka **ON/OFF**.
- **LO** je indikátor vybitých baterií – pokud svietí, vymenťte co najdúže baterii.
- Err** je indikátor preťaženia – pokud svietí na displeji, bylo prekročeno max. povolené zatíženie, okamžite z väčšej plochy odepomozte závažie, aby nedošlo k poškozeniu väčšieho mechanizmu!

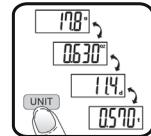
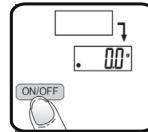
**BATERIE**

- Zdroj: baterie 1x 3 V CR2032 lithiová baterie.

Výmena baterie – odklopte kryt prostoru pre bateriu na spodnej strane váhy a vložte 1x 3 V CR2032 lithium bateriu. Poté opäť nasadte kryt späť. Vyjmiete baterie, pokud vám nebudeť delší dobu používať.

Kapacita: 500 g

Tolerancia: 0,1 g

**POUŽITÍ**

- Váhu položte na pevný a rovný povrch. Stisknite tlačidlo **ON/OFF** a počkajte, kým sa na displeji nezobrazí „**0.0**“.
- Pro nastavení požadované měrné jednotky zmáčkněte funkci UNIT, dokud nevyberešte požadovanou měrnou jednotku. Toto můžete měnit i během samotného vážení.

- **Funkce ZERO a TARE** - Tyto funkce se používají, chcete-li vážit více materiálu postupne, aniž byste materiál sundávali z váhy. Nejdříve položte první záťaž na väčšiu plochu, podívejte se na naváženou hmotnost. Stiskněte tlačidlo **Z/T** pro vynulování displeje, na displeji se zobrazí „**0.0**“ před dalším vážením.

**Funkcia Vynulovanie ZERO**

Jestliže celkový součet hmotností všech dovažovaných materiálů je menší či roven 4 % maximální kapacity váhy (tj. 20 gramů), na displeji se zobrazí „**0.0 g**“ pokaždé, když stisknete tlačítko **Z/T**. Na displeji se v levém dolním rohu zobrazí ikonka „**„“**“, indikuje, že funkce vynulování je aktivní. Maximální kapacita váhy zůstává nezměněna.

**Funkce Tára TARE**

Jestliže celkový součet hmotností všech dovažovaných materiálů je větší než 4 % maximální kapacity váhy (tj. 20 gramů), na displeji se zobrazí „**0.0 g**“ pokaždé, když stisknete tlačítko **Z/T**. Na displeji se v levém horním rohu zobrazí ikonka „**TARE**“, indikuje, že funkce téra je aktivní. Maximální kapacita váhy se snižuje o celkovou již naloženou váhu materiálu.

- Váhu čistěte lehce navlhčeným hadričkou. Neumývejte váhu vodou a neponořujte ji do vody. Váhu skladujte ve vodorovné poloze.

- **Automatické vypínanie** – po 2 min. nečinnosti sa váha automaticky sama vypne.
- Váhu je možno manuálne vypnúť aj zapnúť pomocou tlačidla **ON/OFF**.
- **LO** je indikátor vybitých batérií – ak svieti, vymenťte batériu čo najskôr.
- Err** je indikátor preťaženia – ak svieti na displeji, bolo prekročené max. povolené zataženie váhy, okamžite z plochy väčšieho mechanizmu!

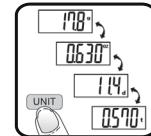
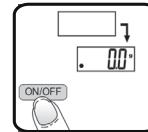
**BATÉRIE**

- Zdroj: batérie 1x 3 V CR2032 litiová batéria.

Výmena batérie – odklopte kryt priestoru pre batériu na spodnej strane váhy a vložte 1x 3 V CR2032 lithium batériu. Potom opäť nasadte kryt späť. Pokial váhu nebudeť dlhšiu dobu používať, vyberte z nej batériu.

Kapacita: 500 g

Tolerancia: 0,1 g

**POUŽITÍ**

- Váhu položte na pevný a rovný povrch. Stlačte tlačidlo **ON/OFF** a počkajte, kým sa na displeji nezobrazí „**0.0**“.
- Pre nastavenie požadovanej mernej jednotky stlačte funkciu **UNIT**, pokiaľ nevyberešte požadovanú mernú jednotku. Toto môžete meniť aj počas samotného váženia.

- **Funkcia ZERO a TARE** - Tieto funkcie sa používajú, keď chcete väčšiu záťaž postupne, bez toho aby ste materiál dali dolu z váhy. Najprv položte prvú záťaž na väčšiu plochu, pozrite sa na naváženú hmotnosť. Stlačte tlačidlo **Z/T** pre vynulovanie displeja, na displeji sa zobrazí „**0.0**“ pred ďalším vážením.

**Funkcia Vynulovanie ZERO**

Ak celkový súčet hmotnosti všetkých dovažovaných materiálov je menší či rovná 4 % maximálnej kapacity váhy (tj. 20 gramov), na displeji sa zobrazí „**0.0 g**“ zakaždým, keď stlačíte tlačidlo **Z/T**. Na displeji sa v levom dolnom rohu zobrazí ikonka „**„“**“, indikuje, že funkcia vynulovania je aktívna. Maximálna kapacita váhy zostáva nezmenená.

**Funkcia Tára TARE**

Ak celkový súčet hmotnosti všetkých dovažovaných materiálov je menší či rovná 4 % maximálnej kapacity váhy (tj. 20 gramov), na displeji sa zobrazí „**0.0 g**“ zakaždým, keď stlačíte tlačidlo **Z/T**. Na displeji sa v levom hornom rohu zobrazí ikonka „**TARE**“, indikuje, že funkcia téra je aktívna. Maximálna kapacita váhy sa znižuje o celkovú už naloženú váhu materiálu.

- Váhu umývajte vlhkou handričkou. Neumývajte váhu vodou a neponárajte ju do vody. Váhu skladujte vo vodorovnej polohe.

